

石綿含有量調査 報 告 書

令和 年 月



株式会社 福田水文センター

令和 〇年 〇月〇〇日

株式会社〇〇〇 様

この度ご依頼頂きました、'石綿含有量調査'が完了いたしましたのでご報告いたします。

株式会社 福田水文センター
〒001-0024 札幌市北区北24条西15丁目2-5

代表取締役 福田 浩一

特定建築物石綿含有建材調査者
澤 和利

報告内容（目次）

1. 分析内容 1

2. 分析方法 1

3. 試料採取場所 1

4. アスベスト分析結果 1

1. 分析内容

「建築材」について、アスベスト定性分析を行った。

2. 分析方法

JIS A 1481-1:2016 (建材製品中のアスベスト含有率測定方法)

3. 試料採取場所

建 物 名 称	採 取 場 所 住 所
〇〇工場	北海道札幌市〇〇区・・・

4. アスベスト分析結果

分析結果を以下に示す。

採取箇所	建材名称	アスベストの有無	アスベストの種類
1階 管理棟 外壁	外壁 塗装材	有り	クリソタイル


石綿障害予防規則 第3条第2項に基づく
事前調査における石綿分析結果報告書

株式会社〇〇〇 様

貴社より委託を受けた石綿分析結果は、下記に示されたとおりであることをご報告いたします。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲内に限定させていただきます。

件 名		石綿含有量調査	
分 析 事 業 者	株式会社 福田水文センター	代表者氏名	福田 浩一
所 在 地	〒001-0024 北海道札幌市北区北24条西15丁目2-5		
	TEL：011-736-2371 FAX：011-736-2393		
登 録 番 号（作業環境測定機関）		01-13	
連 絡 担 当 者	澤 和利		



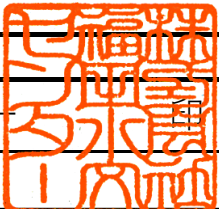

分 析 実 施 日	年 月 日 ～ 年 月 日		
分 析 方 法	JIS A 1481-1 ： 2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法		
分 析 者	竹部 優子	認定番号	2209合0086号
分 析 資 格	公益社団法人 日本作業環境測定協会 が実施した石綿分析技術評価事業合格		

試料 No.	試 料 名 称	定 性 分 析 結 果		推 定 含 有 率	非 石 綿 繊 維
		石綿の有無	石 綿 の 種 類		
1	外壁 塗装材	有り	クリソタイル	0.1-5%	—
			—	—	—
			—	—	—
2	—	—	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
3	—	—	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
4	—	—	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
5	—	—	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
備 考					

1.試料採取履歴

試料名称	外壁 塗装材			試料 No. 1	
試料採取日	年 月 日	試料受付日		年 月 日	
試料採取場所	北海道札幌市〇〇区・・・				
建材名称	仕上塗材	建築物の施工年月日		昭和48年	
建物・配管設備・機器等の名称及び用途	名 称	〇〇工場			
	用 途	工場			
建物などの採取部位および場所	場 所	管理棟			
	採取部位	外壁			
試料の概要	均一性の有無	無し	試料の大きさ		10cm ²
	形状又は材質	板状			
試料採取者	〇〇 〇〇				

2.使用機器

実体顕微鏡	メーカー	Nikon	型式	SMZ745T
偏光顕微鏡	メーカー	Nikon	型式	ECLIPSE 100ND


3.試料調整及び前処理状況

調整及び前処理実施の有無	有り
調整及び前処理の方法	灰化处理（条件：485℃、2時間）、酸処理（条件：塩酸2mol/L）

4.分析詳細結果

層	部材、形状	色	比率	石綿の有無	石綿の種類	石綿推定含有率
1	塗材	白	5%	有り	クリソタイル	0.1-5%
2	主材	茶	95%	無し	—	—
3	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—

試料中のアスベスト繊維の偏光顕微鏡写真
(クロスポーラ＋鋭敏色板)

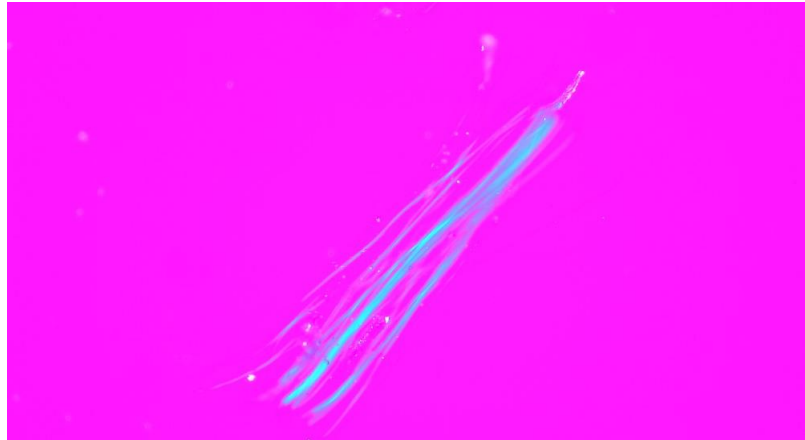

試料No.1 クリソタイル
